

第1章 热処理とは

1. 热処理の必要性

鋼の熱処理とは、加熱及び冷却を種々にコントロールすることによって成分を拡散、あるいは再結晶させたり、変態あるいは析出を阻止、または促進したりして、鋼の性質を種々なものに調整することである。主な目的としては、強度を上昇したり、韌性を向上することで、熱処理する場合が多い。

厚鋼板においても、戦後著しく発達してきた高張力鋼の分野で、引張強さ490 N/mm²のレベルから590N/mm²、更には780N/mm²、980N/mm²と進歩する過程において、一方では高張力鋼として良好な溶接性を有するという絶対的な性質のもとに、熱処理という方法が考案された。ということは、最初のステップとしては、化学成分を調整することで、目的の強度を達成することができても、更に進んで高度の強度を得るために、化学成分のレベルを上げても溶接性に限界があり、かつ高価な元素を添加することは、経済的にも問題があるため、焼入れ→焼もどしという方法がとられた。

一方、用途によっては、圧延組織のままの粒を調整し、均一な細粒にして、韌性を向上させる目的で焼ならしを行ったり、溶接性の問題で、表面硬度を下げる意味から焼なましを行うことも、熱処理においては、不可欠な要素とされている。(工具鋼の切削性を良くする為、硬度を下げる目的でも焼なましを行う)

以上述べたように、熱処理作業は、厚鋼板製造の中でも欠くことのできない工程である。以下、厚鋼板で通常行われている熱処理法について述べてみることにする。

2. 热処理の種類

(1) 同素変態と鉄-炭素系の平衡状態図

純鉄を常温から徐々に加熱していくと、温度の上昇とともに熱膨張を起こし、更に加熱すると、911°Cで、図1-1のように急激な収縮を生じる。その後は、前よりやや急な傾きで膨張を続け、1392°Cで急激に膨張して、再び911°C以下の延長線上にくる。

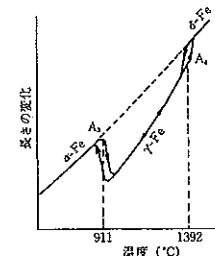


図1-1 純鉄の加熱曲線

図1-1からもわかるように、911°C～1392°Cの温度範囲においては、それ以外の温度範囲と異なる結晶構造を示していると考えられ、911°Cでは収縮、1392°Cでは膨張していることから、容積の小さい結晶構造である。この構造は、面心立方格子であり、 γ -Feと呼ぶ。他方、911°C以下、1392°C以上では、体心立方格子の結晶構造をしており、それぞれ α -Fe、 δ -Feと呼ぶ。図1-2に、面心立方格子、体心立方格子の結晶構造を示す。このように、同じ物質で結晶構造の異なるものを同素体と称し、温度変化によって、 α -Fe \rightleftharpoons γ -Feのように変態することを、同素変態といふ。以上のように、温度の変化によって変態が生じるので、ある温度ではどのような状態(相)が安定であるかを示したもののが状態図である。鉄とは純鉄に2.0%以下の炭素を添加したものであり、状態図としては、鉄-セメントイト系平衡状態図が用いられる。図1-3に平衡状態図を示す。平衡状態において、熱処理で重要な部分は、 γ -Fe以下である。

γ -Feをオーステナイトと呼び、 γ -Fe \rightleftharpoons α -Feの変態点をA₃点といふ。 α -Feはフェライトと称し、727°C以下では、図1-3のP-Q線がCの固溶限であり、極めて微量のCを固溶するだけである。それ以外のCは、セメントタイト(Fe_3C)という化合物を形成する。

図1-3においてC=0.765%では、オーステナイトからフェライト及びセ


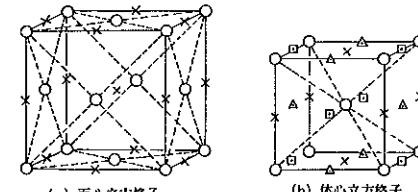


図1-2 (a) 面心立方格子
(b) 体心立方格子

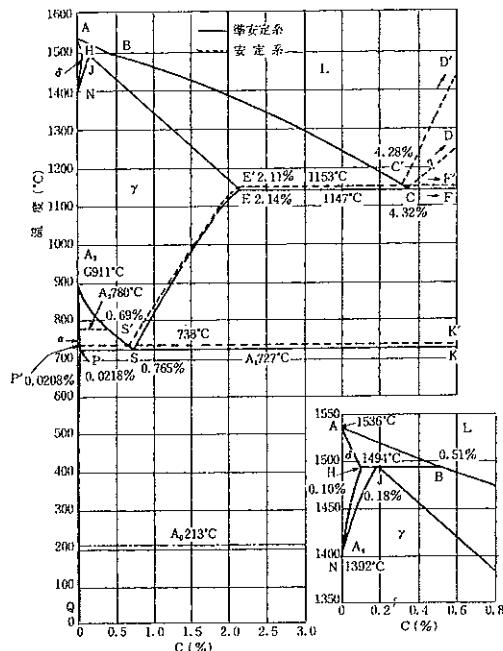

イトの範囲は突然失われてしまう。ここで 550°C 付近の曲線が短時間側によるところを、鼻 (nose), 300°C 付近の曲線がなだらかに長時間側にずれしていく部分を入江 (bay) ともいう。

金属学的には、A₁点直下では普通のパーライト、そして鼻の部分にいくに従って微細なパーライトを示す。従つて鼻より上の部分をパーライト段階と呼ぶ。

鼻より更に低温側に行くと、組織は羽毛状あるいは針状を示すようになり、これは一般的の冷却では現れない組織となる。鼻の温度直下で羽毛状の組織が上部ペイナイト、入江付近での針状の組織が下部ペイナイトとなる。
 従って鼻より下 220°C付近までの温度範囲をペイナイト段階（中間段階）
 と呼ぶ。

更に 220°C付近になると、もはや過冷による時間を必要とせず、オーステナイトは直ちにマルテンサイトに変態する。従ってこの温度以下の範囲をマルテンサイト段階^{図2-19}という。

b 連續冷却変態線図

鋼をオーステナイトから種々な温度で冷却し、冷却線上の変態開始の点と終了点を、横軸に対数時間の目盛をとつて順につないでいったものが連続冷却変態線図(Continuous Cooling Transformation diagram)であり、略してCCT曲線という。すなわちa.で述べた等温変態曲線では、ある温度に急冷後一定時間保持したあとの変態開始と変態終了であるから、

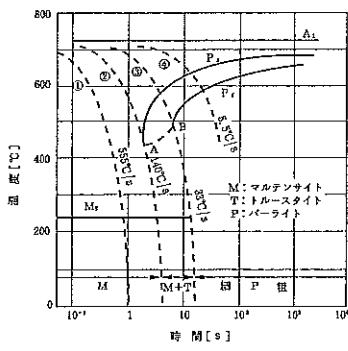


図 1-5 共析鋼のCCT曲線

この 2 点は時間軸に平行であるが、連続冷却変態曲線においては、変態開始と変態終了は、冷却線上になる。

図1-5に、共析鋼の場合の連続冷却変態曲線を示した。図に示す実線部の P_s 線、 P_f 線が連続冷却変態曲線である。すなわち種々な冷却速

度で冷却を行っていくと、冷却曲線が P_s 線 (s:start, 開始) と交わる点でパーライト変態を開始し、 P_f 線 (f:finish, 終了) と交わる部分でパーライト変態を終了する。また図において、冷却曲線②より速く冷却していくと、パーライト変態はもはやおこらず、マルテンサイトに変態し、②と③の中間の冷却速度においては、 P_s 線との交点でパーライト変態をおこしたのち、AB 線と交わるところで変態を終了し、トルースタイト^{3.1-14}が発生し、そのまま過冷された残りのオーステナイトは、 M_s 点以下でマルテンサイト変態を生じる。ここで冷却曲線③は、マルテンサイトが現われるか、現われないかの境目の冷却速度であり、これを下部臨界冷却速度といい、②は上部臨界冷却速度という。

この図は、共析鋼について最も端的に示したものであるが、一般的にはペイナイト段階が明瞭に現れてくるほか、低炭素鋼では、フェライト段階も現れてくるので、図1-6のような複雑なものになる。

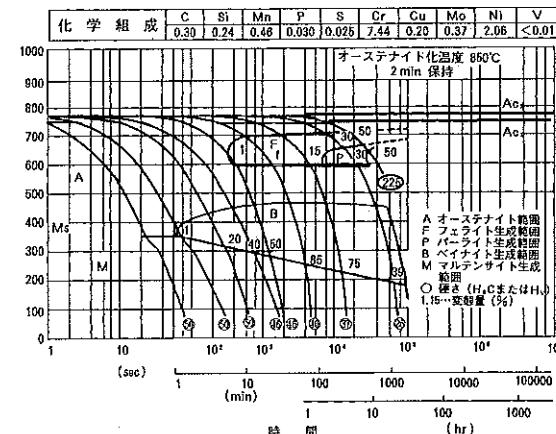


図 1-6 低炭素鋼における CCT 曲線の一例

c. 変態線図に及ぼす各種因子の作用

変態線図に影響を及ぼす因子としては、合金元素、加熱温度が挙げられる。